


Б И Л Т Е Н бр. 25

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

04.06.2019. године

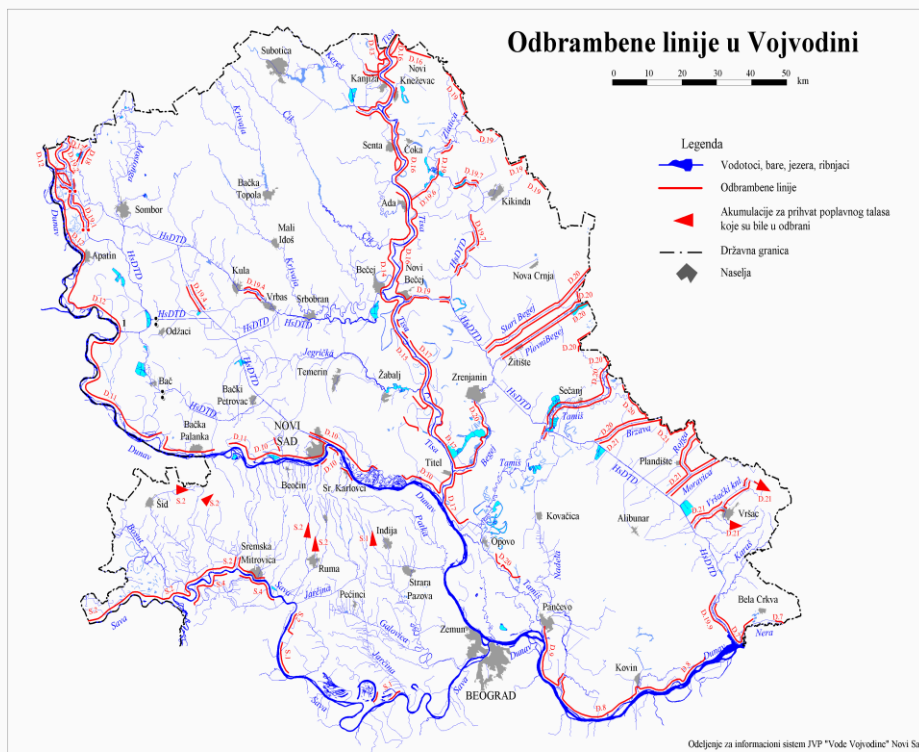

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	41,68	
Тиса	17,16	
Канал Бегеј	3,91	
Тамиш	61,64	
Брзава	36,37	
Карашац	3,53	
Укупно:	164,29	
СВЕУКУПНО:	164,29	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 03.06.2019.	ВОДОСТАЈ 04.06.2019.
Дунав	Бездан	500	700	538 (+1)	545 (+7)
	Нови Сад	450	700	491 (+11)	506 (+15)
	Тител	550	680	545 (+9)	558 (+13)
Тиса	Тител	550	700	545 (+9)	558 (+13)
Канал Бегеј		530	700	545 (+9)	558 (+13)
Тамиш	Јаша Томић	340	600	428 (+82)	502 (+74)
	Сечањ	400	650	422 (+34)	468 (+46)
Брзава	Марковићево	200	300	180(+132)	212 (+32)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

- Водна јединица“ Средњи Банат “ Зрењанин: дана 03.06.2019. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 545 цм на меродавном водомеру „ Тител “ УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на сектору Д.17.2.:
 - Д.17.2.3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Карашца (8.96 км)
 - Д.17.2.4. Десни насип уз Карашац од ушћа у Дунав до Ченте (3,53 км)

Д.10. „Шајкашка“- Нови Сад	
Д.10.1.2. Десни насип уз Тису од ушћа Дунава до Титела (7,71 км)	7,71 km (редовна одбрана)
Д.10.3. Десни насип уз Дунав у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца. (13,13 км)	13,13 km (редовна одбрана)
Д.12.3. „Западна Бачка“- Сомбор	
Д.12.3.1. Леви насип уз Дунав од канала ДТД у Бездану до Кучке (11,90 км)	11,90 km (редовна одбрана)
Д.12.3.2. Леви насип уз Дунав од државне границе до канала ДТД у Бездану (7,69 км)	7,69 km (редовна одбрана)
Д.17. „Средњи Банат“- Зрењанин	
Д.17.2.1. Леви насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису (3,91 км)	3,91 km (редовна одбрана)
Д.17.2.2. Леви насип у Тису од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав (9,45 км)	9,45 km (редовна одбрана)
Д.17.2.3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Карашца (8.96 км)	8,96 km (редовна одбрана)
Д.17.2.4. Десни насип уз Карашац од ушћа у Дунав до Ченте (3,53 км)	3,53 km (редовна одбрана)
Д.20. „Средњи Банат“- Зрењанин	
Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња (16,30 км)	16,30 km (редовна одбрана)
Д.20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (13,37 км)	13,37 km (редовна одбрана)

Д.20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња (14,23 км)	14,23 km (редовна одбрана)
Д.20.5.3. Десни насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“ (17,74 км)	17,74 km (редовна одбрана)
Д.20.5.4 Десни насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (16,30 км)	16,30 km (редовна одбрана)
Д.21. „Јужни Банат“- Вршац	
Д.21.1.1. Леви насип уз Брзаву од државне границе до ушћа у канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД), (20,07 км)	20,07 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву, Тиси, Тамишу и Брзави су у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.3.	У зони Сремски Карловацa врше се радови на реконструкцији пруге Београд – Нови Сад у насипском и принасипском појасу насипа „Селиште“ и „Липовачки“.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.1.2	На делу деонице Д.10.1.2 од ст.км 3+250 до ст. км 6+000 врши се интензивно кретање принасипским појасом, грађевинске механизације и камиона за снабдевање градилишта на којем се изводе радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Од интензивног кретања дошло је до оштећења банке насипа. Извођач је без сагласности ЈВП „Воде Војводине“ извршио проширење банке са 4 на 8 м. На ст. км 3+250 насипа на којој се врши подбушивање испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод, од стране Извођача радова дошло је до скидања хумуса и ископа две лагуне за прихват исплаке из бушотине. Лагуне су ископане у десетометарском појасу, дубине од 1-3 м. Због значајних оштећења насипа и угрожене стабилности, ови радови су пријављени Водној инспекцији. Смањен је интензитет кретања механизације која врши радове на изградњи гасовода од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Део латералног канала који је био затрпан доведен је у функционално стање. Водостај у лагуни на градилишту гасовода је опао за 10cm у последња 24 сата.
„Западна Бачка“ Сомбор	Д.12.3.1. Д.12.3.2.	На деоницама нису евидентиране негативне појаве
„Средњи Банат“ Зрењанин	Д.17.2.1. Д.17.2.2. Д.17.2.3. Д.17.2.4.	На делу деонице Д.17.2.2 од км 4+000 до км 6+600 и на деоници Д.17.2.4 од км 2+500 до км 1+400 врши се интензивно кретање принасипским појасом, грађевинске механизације и камиона за снабдевање градилишта на којем се изводе радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском.

		Од интензивног кретања дошло је до оштећења банке насипа. Извођач је без сагласности ЈВП „Воде Војводине“ извршио проширење банке са 4 на 8 м. На деоници Д.17.2.2. км 4+500 насипа врши подбушивање испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод. На деоници Д.17.2.4. км 1+430 такође се врши подбушивање испод реке Карашац за провлачење цевовода гасовода. Извођач радова је извршио скидање хумуса и ископ две лагуне за прихват исплаке из бушотине. Лагуне су ископане у десетометарском појасу, дубине од 1-3 м. На насипима реке Тиса и Канала Бегеј нису регистроване негативне појаве. Све уставе су затворене. Круна насипа је превлажена услед обилних падавина. На насипу реке Тисе на км 4+500 евидентирано је оштећење ножице насипа. Оштећење је настало кретањем механизације која изводи радове на изградњи гасовода за интерконекцију од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Врши се појачано осматрање на датој локацији.
„Средњи Банат“ Зрењанин	Д.20.4.3. Д.20.4.5. Д.20.5.1. Д.20.5.3. Д.20.5.4.	На свим деоницама нема регистрованих процурења кроз тело насипа. Поплавни талас је напунио Коридор. Круна насипа је превлажена услед падавина. Све уставе су затворене. Евидентирана су контролисана процурења код устава „Циглана“, „Невољин“ и „Ланка“. Код устава „Циглана“ у брањеној страни евидентирана водолеж ширине 20 м услед процурења кроз уставу. Од км 104+350 до км 104+750 евидентирана водолеж ширине 25м у брањеној страни услед обилних падавина. У зони рибњака „Свети Никола“ врши се појачано осматрање насипа од км 91+000 до км 93+000, нису регистроване негативне појаве. На деснообалном насипу Тамиша км 88+200 на небрањеној косини је регистрована јама од јазавца.
„Јужни Банат“ Вршац	Д.21.1.1.	На целој деоници нису евидентирани негативни појаве

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВДП „Шајкашка“ Нови Сад
6. ВДП „Западна Бачка“ Сомбор
7. ВДП „Средњи Банат“ Зрењанин
8. ВДП „Јужни Банат“ Вршац
9. РХМЗ Србије
10. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
11. Републички центар за обавештавање, Београд
12. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инж.