


Б И Л Т Е Н бр.18

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

15.02.2021. године

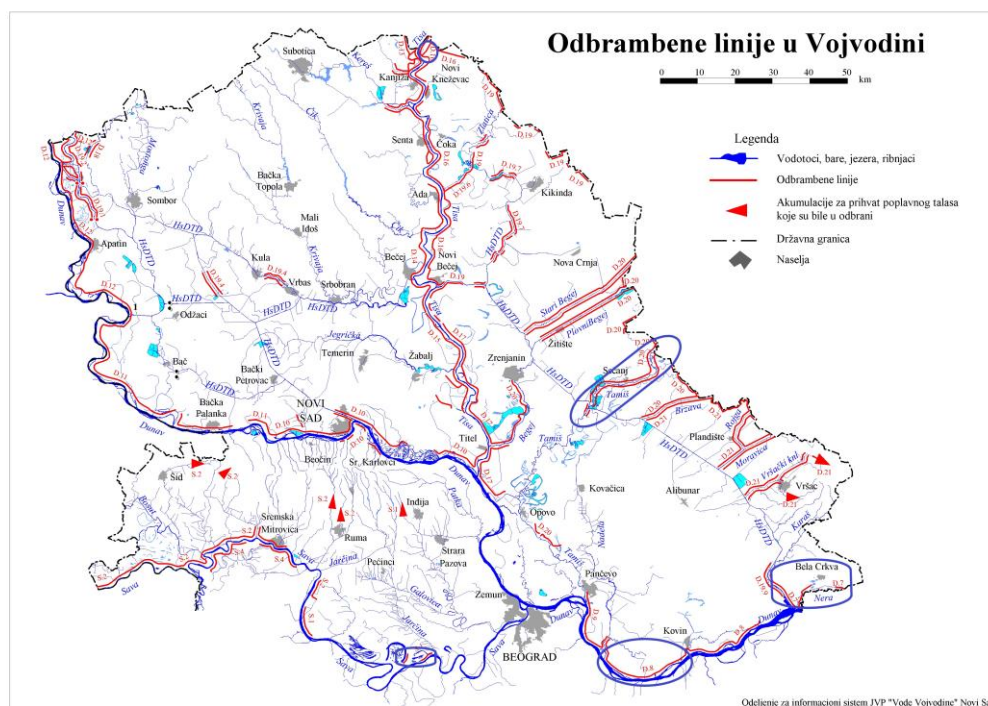

Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	24,80	
Сава	10,22	
Тамиш	61,64	
Тиса		
Летњи насип „Ђала“	6,21	
Надела	2,30	
Нера	1,58	
Ц.С. „Крстур“	локалитет	
Укупно:	106,75	
СВЕУКУПНО:	106,75 км	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 14.02.2021.	ВОДОСТАЈ 15.02.2021.
Дунав	„Панчево“	530	650	543 (+14)	551 (+8)
	„Банатска Паланка“	765	865	777 (+17)	784 (+7)
Тиса	„Нови Кнежевац“	500	750	517 (+17)	534(+17)
Сава	„Шабац“	400	500	485 (+3)	476(-9)
	„Прогар“	350	450	371 (+9)	374(+3)
Тамиш	„Јаша Томић“	340	600	477 (+53)	446 (-31)
	„Сечањ“	400	650	460 (+44)	464(+4)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

С.1. Источни Срем	
С.1.3. Лева обала Саве од Прогара до Купинова	6,34 км (редовна одбрана)
С.1.4. Лева обала Саве у зони Кленка	3,88 км (редовна одбрана)
Д.7. Ушће Бела Црква	
Д.7.1.1. Десни насип уз Неру од ушћа у Дунав до насеља Врачев Гај, 5,6 км са ободним насипом код насеља Врачев Гај	1,58 км (редовна одбрана)
Д.7.1.2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала ДТД до ушћа Нере	1,44 км (редовна одбрана)
Д.7.1.3. Леви насип уз канал ДТД од уставе Кајтасово до ушћа канала ДТД у Дунав	8,34 км (редовна одбрана)
Д.7.1.4. Десни насип уз канал ДТД од пута Врачев Гај-Дубовац до ХЧ Кајтасово	3,69 км (редовна одбрана)
Д.8. Тамиш - Дунав Панчево	
Д.8.1.1. Леви насип уз Наделу од уставе и ц.с. „Иваново“ до ушћа у Дунав	2,3 км (редовна одбрана)
Д.8.1.2. Леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скореновца	11,33 км (редовна одбрана)
Д.16. Горњи Банат Кикинда	
Д.16.1.1. Леви насип уз Тису, км 144+650 ц.с. „Крстур“ – локалитет	редовна одбрана
Д.16.1.2. Летњи насип „Ђала“ (0+000 – 6+210)	6,21 км (редовна одбрана)
Д.20. Средњи Банат-Зрењанин	
Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, (113+175 – 96+870)	16,30 км (редовна одбрана)
Д.20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД), (96+870 – 83+500).	13,37 км (редовна одбрана)
Д.20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, (120+375 – 106+140)	14,23 км (редовна одбрана)
Д.20.5.3. Леви насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“, (106+140 – 90+200; 89+800 – 88+000)	17,74 км (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву су у стагнацији.
Водостаји на Тиси су у порасту.
Водостаји на Сави су у стагнацији.
Водостаји на Тамишу су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Источни Срем“	С.1.	Редовна одбрана од поплава се спроводи на левој обали Саве код Кленка и од Прогара до Купинова. На левообалном савском насипу код Кленка затворени су сви пропусти (км 87+875, на км 88+624 и на км 88+980). Нема евидентираних негативних појава.
„Ушће“ Бела Црква	Д.7.	Редовна одбрана од поплава се спроводи на левој обали Дунава, десна обала Нере и канал ДТД. Нема евидентираних негативних појава.
„Тамиш - Дунав“ Панчево	Д.8.	Редовна одбрана од поплава се спроводи на левој обали Дунава и лева обала Надеље. Нема евидентираних негативних појава.
„Горњи Банат“ Кикинда	Д.16.	Редовна одбрана од поплава се спроводи на левој обали Тисе локалитет ЦС „Крстур“ и на летњем насипу „Ђала“. Извршен је обилазак локације на којој се изводе радови на изградњи ЦС Крстур од стране руководиоца одбране од поплаве Божицара Белоша и помоћника руководиоца Игора Милутина у присуству представника извођача радова ВПД „Горњи Банат“ Кикинда и ГП „Градитељ НС“ Нови Сад. Пошто су радови у току, договорено је да се врши појачано праћење стања на терену и дефинисане су радње које ће се вршити сходно развоју хидролошких услова.
„Средњи Банат – Зрењанин“	Д.20.	Редовна одбрана од поплава се спроводи на Тамишу од државне границе до уставе Томашевац. Евидентирана су контролисана процурења кроз уставе „Невољин“ на км 107+976 и „Ланка“ на км 110+822. Због оштећења брањене косине и ножице насипа врши се појачано осматрање насипа у зони рибњака „Свети Никола“ од км 91+000 до км 93+000, нема негативних појава. На левој обали евидентирани су водељежи у принасипском појасу са брањене стране од км 104+350 до км 104+600 и на км 114+842. На десној обали евидентирано је проквашење косине и ножице насипа од км 90+530 до км 90+580, без прогресије.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – в.д.директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ЈВП „Воде Војводине“ Сектор ХС ДТД
6. ВПД „Галовица“ Д.О.О. Београд
7. ВПД „Средњи Банат“ Зрењанин
8. ВПД „Горњи Банат“ Кикинда
9. ВПД „Тамиш – Дунав“ Панчево
10. ВД „Ушће“ Бела Црква
11. РХМЗ Србије
12. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
13. Републички центар за обавештавање, Београд
14. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Бождар Белош, дипл.инг.