


Б И Л Т Е Н бр.46

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

29.05.2023. године

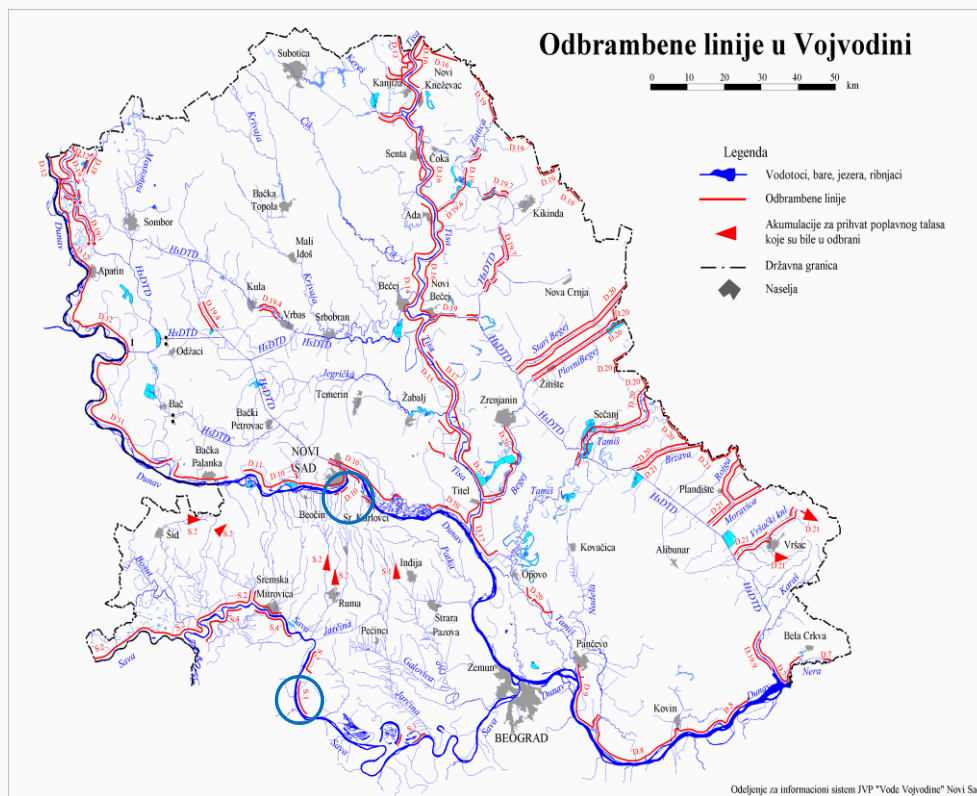

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	13,79	
Сава	3,88	
Укупно:	17,67	
СВЕУКУПНО:	17,67	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 28.05.2023.	ВОДОСТАЈ 29.05.2023.
Дунав	Нови Сад	450	700	477 (-9)	469 (-8)
Сава	Шабац	400	500	429 (+4)	438 (+9)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

<u>ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“</u>	
Д.10.3. Десна обала Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца (11,44 km)	11,44 km (редовна одбрана)
Д.10.4.1. Лева обала Дунава на кеју у Новом Саду од ушћа канала Нови Сад – Савино Село до Булевара цара Лазара, од km 38+400 до km 40+750, у дужини од 2,35 km.	2,35 km (редовна одбрана)
<u>ВЈ „Источни Срем“, Сектор С.1</u>	
С.1.4. Лева обала Саве у зони Кленка (3,88 km)	3,88 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Дунаву узводно од Земуна су у опадању, а низводно у стагнацији.
- Водостаји на Сави су у мањем порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Шајкашка – Нови Сад“	Д.10.3.	На снази је редовна одбрана од поплава. Уставе „Пруд“ у Сремским Карловцима, „Садови“ у Петроварадину и „Акваријум“ у Сремској Каменици су затворене. Нема пријављених негативних појава на одбрамбеним објектима.
	Д.10.4.	Због оштећења косине кеја на левој обали Дунава у Новом Саду, на локацији изливног колектора канализационе црпне станице НГЦ1 узводно од Жежељевог моста, спроводи се редовна одбрана од поплава на делу одбрамбене линије од ушћа канала Нови Сад-Савино Село до Булевара цара Лазара, на дужини од 2,35 km. Оштећења су настала због проблема у функционисању изливног дела колектора канализације. Дошло је до појаве суфозије тј. изношења материјала у зони бетонског колектора и ерозије обале на његовом изливу у Дунав. Ово је даље проузроковало пуцање бетонске греде изнад колектора и обрушавање заштитне облоге са горње косине кеја. На овом локалитету је извршена заштита косине кеја пвц фолијом ради спречавања даље ерозија косине и њене изложености падавинама великог интензитета. Врши се појачано осматрање овог локалитета.
„Источни Срем“	С.1.4.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Затворени су пропусти на km 87+875, km 88+624 и на km 88+980. Нема пријављених негативних појава на одбрамбеним објектима.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. „Галовица“ доо Земун
7. РХМЗ Србије
8. ЈВП „Србијаводе“ Београд
9. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
10. Републички центар за обавештавање, БГД
11. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.