


Б И Л Т Е Н бр.49

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

01.06.2023. године

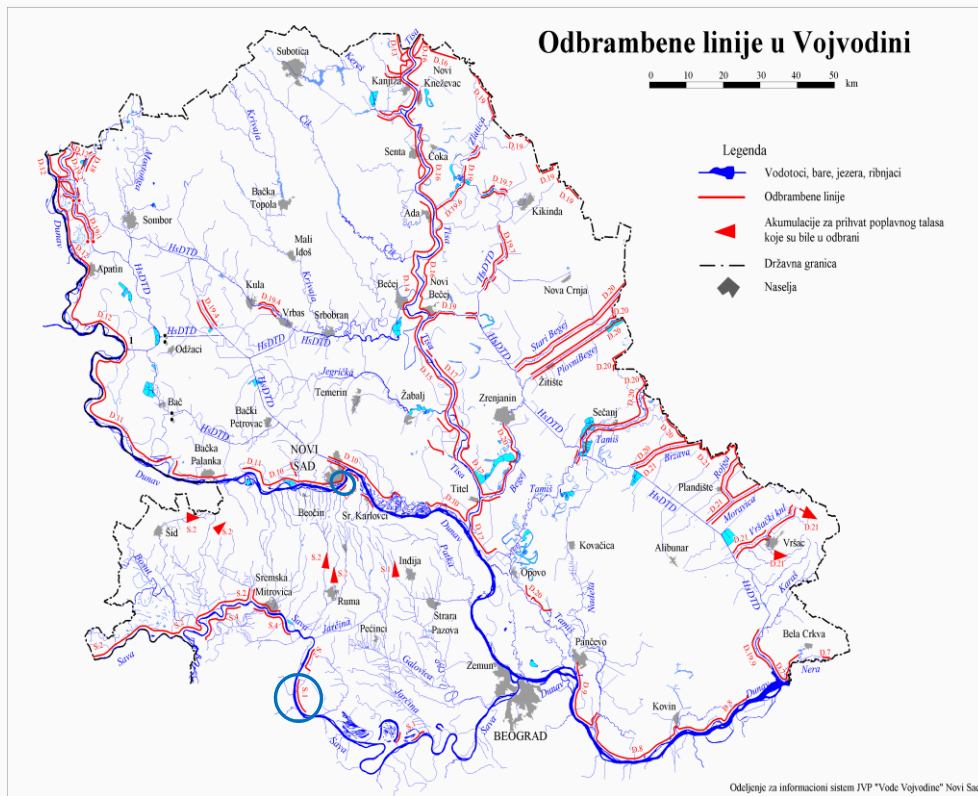

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	2,35	
Сава	3,88	
Укупно:	6,23	
СВЕУКУПНО:	6,23	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 31.05.2023.	ВОДОСТАЈ 01.06.2023.
Дунав	Нови Сад	450	700	451 (-10)	439 (-12)
Сава	Шабац	400	500	437 (-5)	464 (+27)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица „Шајкашка – Нови Сад“, дана 01.06.2023. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 439 cm на меродавном водомеру „Нови Сад“ УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Дунав:

- Д.10.3. Десна обала Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца у дужини од 11,44 km.

ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“	
Д.10.4.1. Лева обала Дунава на кеју у Новом Саду од ушћа канала Нови Сад – Савино Село до Булевара цара Лазара, од km 38+400 до km 40+750, у дужини од 2,35 km.	2,35 km (редовна одбрана)
ВЈ „Источни Срем“, Сектор С.1	
С.1.4. Лева обала Саве у зони Кленка (3,88 km)	3,88 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостаји на Дунаву су у опадању, а на Сави у мањем порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Шајкашка – Нови Сад“	Д.10.3.	Укинута је редовна одбрана од поплава на десној обала Дунава у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца.
	Д.10.4.	Због оштећења косине кеја на левој обали Дунава у Новом Саду, на локацији изливног колектора канализационе црпне станице НГЦ1 узводно од Жежељевог моста, спроводи се редовна одбрана од поплава на делу одбрамбене линије од ушћа канала Нови Сад-Савино Село до Булевара цара Лазара, на дужини од 2,35 km. Оштећења су настала због проблема у функционисању изливног дела колектора канализације. Дошло је до појаве суфозије тј. изношења материјала у зони бетонског колектора и ерозије обале на његовом изливу у Дунав. Ово је даље проузроковало пуцање бетонске греде изнад колектора и обрушавање заштитне облоге са горње косине кеја. На овом локалитету је извршена заштита косине кеја пвц фолијом ради спречавања даље ерозија косине и њене изложености падавинама великог интензитета. Даје се налог секторском руководиоцу да започне активности на припреми радова за интервенцију на заштити оштећене косине кеја у зони НГЦ1. Интервентни радови се односе на заустављање даљег процеса ерозије и обрушавања косине кеја до његове коначне санације. Радови на санацији насталих оштећења ће се изводити када се за то стекну услови. Врши се појачано осматрање овог локалитета.

„Источни Срем“	С.1.4.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Затворени су пропусти на km 87+875, km 88+624 и на km 88+980. Нема пријављених негативних појава на одбрамбеним објектима.
----------------	--------	---

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. „Галовица“ доо Земун
7. РХМЗ Србије
8. ЈВП „СрбијаВоде“ Београд
9. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
10. Републички центар за обавештавање, БГД
11. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.