


Б И Л Т Е Н бр.69

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

21.06.2023. године

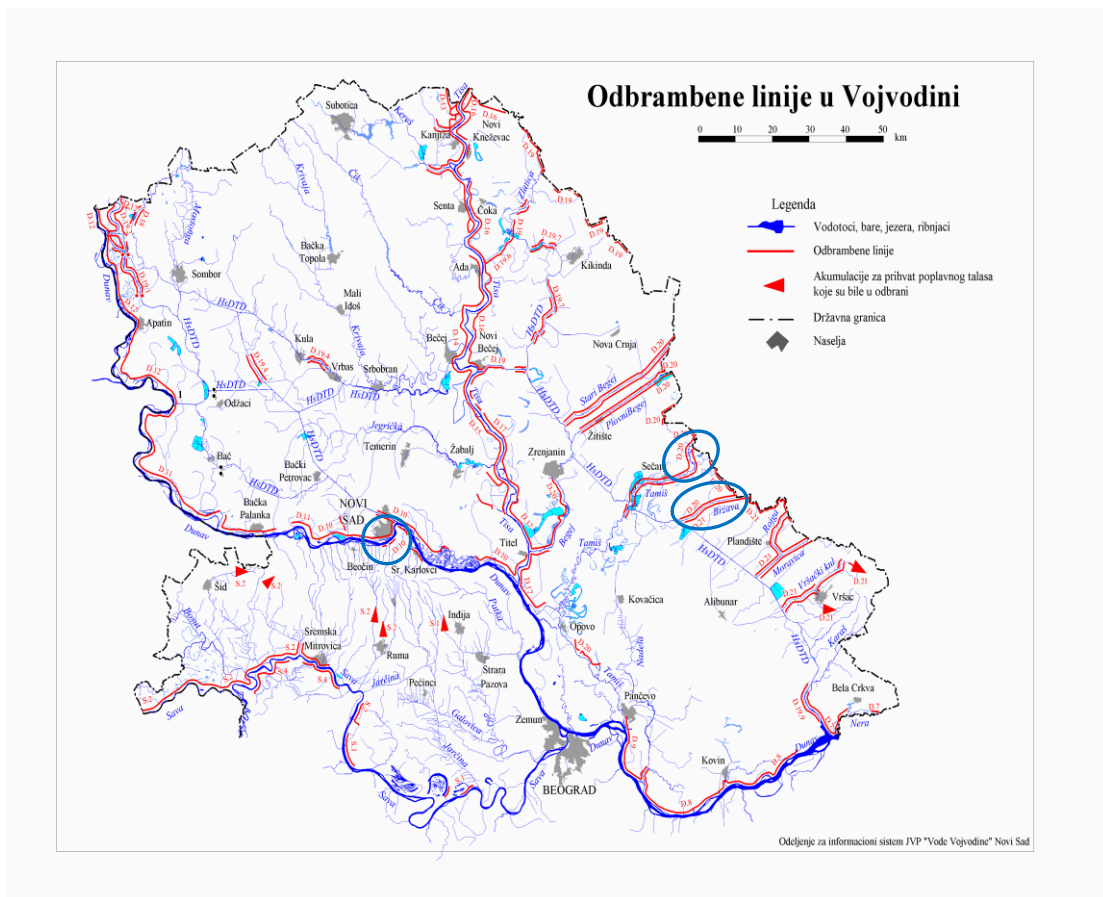

Водоток	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	2,35	
Брзава	36,37	
Тамиш	30,53	
Укупно:	69,25	
СВЕУКУПНО:	69,25	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 20.06.2023.	ВОДОСТАЈ 21.06.2023.
Дунав	Нови Сад	450	700	248 (-6)	236 (-12)
Брзава	Марковићево	200	300	304 (-16)	224 (-80)
Тамиш	Јаша Томић	340	600	374 (+72)	354 (-20)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

<u>ВЈ „Шајкашка – Нови Сад“</u>	
Д.10.4.1. Лева обала Дунава на кеју у Новом Саду од ушћа канала Нови Сад – Савино Село до Булевара цара Лазара, од km 38+400 до km 40+750, у дужини од 2,35 km.	2,35 km (редовна одбрана)
<u>ВЈ „Јужни Банат - Вршац“, Сектор Д.20 и Д.21</u>	
Д.20.5.4. Десни насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал ДТД, 16,30 km	16,30 km (редовна одбрана)
Д.21.1.1. Леви насип уз Брзаву од држ.границе до ушћа у ДТД, 20,07 km	20,07 km (редовна одбрана)
<u>ВЈ „Средњи Банат - Зрењанин“, Сектор Д.20</u>	
Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 16,30 km	16,30 km (редовна одбрана)
Д.20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 14,23 km	14,23 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву, Тамишу и Брзави су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	ОБЈЕКТИ	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Шајкашка – Нови Сад“	Д.10.4.1.	Због оштећења косине кеја на левој обали Дунава у Новом Саду, на локацији изливног колектора канализационе црпне станице НГЦ1 узводно од Жежељевог моста, спроводи се редовна одбрана од поплава на делу одбрамбене линије од ушћа канала Нови Сад-Савино Село до Булевара цара Лазара, на дужини од 2,35 km. Оштећења су настала због проблема у функционисању изливног дела колектора канализације. Радови на санацији насталих оштећења ће се изводити када се за то стекну услови. Врши се појачано осматрање овог локалитета.

„Јужни Банат – Вршац“	Д.20.5.4.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Нема евидентираних негативних појава на заштитном објекту.
	Д.21.1.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Евидентирани су водолежи на нижим деловима атарског пута поред насипа на излазу из насеља Марковићево. Водолежи су последица обилних падавина и превлажености терена. Нема евидентираних негативних појава на заштитном објекту.
„Средњи Банат – Зрењанин“	Д.20.4.3.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Све уставе на заштитном објекту су затворене. Нема евидентираних негативних појава на заштитном објекту.
	Д.20.5.1.	На снази су мере редовне одбране од поплава. Све уставе на одбрамбеном објекту су затворене. Евидентирано је слабије процурење кроз тело уставе „Невољин“ км 107+796, врши се појачано осматрање. Друге негативне појаве нису евидентирани.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВД „Шајкашка“ доо, Нови Сад
6. ВД „Тамиш Дунав“ доо Панчево
7. ВД „Средњи Банат“ доо Зрењанин
8. РХМЗ Србије
9. ЈВП „Србијаводе“ Београд
10. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
11. Републички центар за обавештавање, БГД
12. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"

Раде Марчетић, дипл.грађ.инж.